

AFYON VİLÂYETİ BELEDİYE MECLİSİ ZABİTNAMESİ

ÖZÜ: Elektrik işleri Şefi Osman Oğuz'un raporları
ve izahatı üzerine Santralda yapılacak işler H...

Esas No.

Karar No. I58

I956 Yılı içtima devresinin 12.ci
İn'ikadının birinci celsesi
13/EKİM/I956 Cumartesi

Afyon'a gelip işe başladıkta Santral ve şebekeden durumunu tetkik ederek gördüğüm ârizaları tesbit ederek 24/2/I956 Tarihli kısa bir raporla arzettmiş bine enaleyh bir tarafdan ârizaların giderilmesile uğraşırken maalesef santralin içinde bir hizipci Grubun yalan Propoğandası ile karşılaşmış bulunuyorduk, Bugün de aynı kimseler yalan ve yanlış efkâri umumiyyeyi iğfala çalismaktadır.

Santralin dünkü durumu evvelce arzettigim gibi kısa bir raporla arzedilmiştir, Santralin bugünkü durumu bir kısım muattal hale gelmiş olan âletlerin tamiri yapılmış ve çalışmaktadır.

Su kulesine ait havuz işlemege başladığı günden iki ay evveline kadar temizlenmemiştir, ve içerisinde 40 Santim kadar pislik ve çamur teressübatı vardı, İki ay evvel bir imkân te'min edilerek Gece 12 den Sabah Ögleye kadar bu pislik temizlettirilmiştir, Binaenaleh asıl mesele bu kule havuzdan kondansatörleri soğutmakta olduğundan teressübat pompalar vasıtasi ile Kondansatör borularını kısmen kirletmiş ve tıkanış vaziyettedir. Kondansatörlerin % 88 i vakum yapması ile buhar makinelерinin randumanı te'min edilebilir. Aksi halde randuman düşük olur.

Teknik izahi uzun olan bu mevzu her seyden evvel bir âletin Norm'u yerinde olması icap eder. Binaenaleyh bu kondansatörlere ilaveten ve çalıştırılmamasında Önem te'min eden ara kondeseler dahi normal randuman te'min edememektedir. Bu işlerin bakım ve kontroleri te'sisin durdurulmasına ve bazı yedek parçaların olmasına bağlıdır. Hatta herşeye rağmen Kondenseleri temizlemegi düşündümse de Conta te'min edemedigimizden bugüne kadar bunu da yapamadık. Zira Kondense te'sisleri esas itibarile tasfiye edilmiş su ile çalışması icap etmektedir. Bizim santralımızda bu imkânsız kalmıştır. Badema conta te'min edilmiş olduğundan ilk fırsattha bu temizlik yapılacaktır.

Santralimizi tağdiye eden vebağ tesisatı (su tasfiye cihazları) Geldigim zaman bir grubun saatı ârızası olduğu için çalışmamakta idi, Adı geçen saatı bizsat tamir ettim, ve Grubu servise koydum. Halen 2 grubda faaliyetdedir. Fakat, Bu grupların içerisinde bulunan Vofatit maddesi zamanla incelip toz haline gelip azalması ve neticede atalet kesbedip çalışmaması mevzu bahistir. Bu maddeden elimizde ancak yarım varilden az bir miktar vardır. Halbuki bundan en aşağı iki ton yedek bulunması icap ederdi.

Buhar makinelерinin Gerek ehemniyetsiz görülen En ufak parçasından göze görünen diğer parçaları kısmen

Evin
mecra

Esas No.

Karar No.

temin edilmekte kısmen edilememektedir. Bu te'min edilen Parçalar da Fabrika hususiyetleri esasına istinat etmektedir. Memleketimizde yaptıra bildigimiz parçalar mümkün mertebe işletmeyi aksatmak maksadile yaptırılmaktadır, Bugünkü ithal gükläkleri bir çok devlet ve B lediye işletmelerini oldukça sıkıntıya düşürmektedir. Filvaki buhar makinelere ait Ehemmiyetli bazı parçaların te'mini hususunda teşebbüse geçmiş almanyadan Fiyat istemiş bulunmaktayız. Döviz imkânları dahilinde bu parçaların te'mini mümkün olacağı kanaatindeyim.

Dizel için de ihtiyaç olan parçalar sipariş edilmiş ve Proforma faturaları tayyare postası ile istenmiştir. Halen dizel motörünün durumu sekmanları kısmen kaynamış vaziyetedir, ve nisbeten gölek-pistonları aşınmıştır. Şimdilik elimizde kâfi miktarda Seğmen bulunmamaktadır. Ancak Sekiz kadar yeni mütebakısi eski bir miktar vardır. Bu segmentler de idare maksadı ile Dizele değiştirilecektir. Dizelin Enjektörleri Uzun zemandan beri çalışmakta olduğundan, Deforma olmuş şimdije kadarda bunların bir tek yedek olarak yenisini yoktur.

Bu sefer İstanbulda araştırırken Breys ajantasında yenilerini bulduk. ve aldık, Binaenaleyh bu kısım da tam randuman te'min edecegiz.

Esas itibarile Gerek dizelin ve Gerek buhar makinelinin Bakım ve tamirleri zemana mütevakkiftir. bir parça değiştirmek icap ettigi takdirde makinenin O müddet için durdurulması icap eder. Buhar makineleri ise Akşam puan zemanlarını karşılayamadıklarından her akşam muhakkak dizelin çalışması icap etmektedir. bundan dolayı da ehemmiyetli revizyonları ise en aşağı bir Haftalık ister, Bunun için de şimdiye kadar misait bir zeman te'min edemedik. ve esaslı bir tehlike his edemedimiz için daha evvel buharları mümkün mertebe iyi bir duruma koyup ondan sonra şebekede bazı kesintiler yapmak suretile dizelin revizyon ve bakım işi yapılacaktır. Fakat dizelde değişmesi icap eden ve yüzde yüz randuman te'min edecek olan yeni sekmanlar ve piston gömlek geldiği zaman temin edilecektir. Halen dizelin silindirlerini ölçmemiş durumda olduğumuzdan kat'i olarak piston ve gömleklerin değişmesine karar-vermiş degiliz. Siparişimiz halen yedek mahiyetdedir. Filvaki motör bir müddet devamlı yağ yaktıktadır. Şimdilik bunu sekmanların boşluğununa hamledilir.

Buhar makineleri için yapmakta olduğumuz tamirancak yıpranmış olan yüksek tazyık silindirlerinden bir makinenin bir silindiri rektifiye edilerek yeni piston ve seğmen yaptırılmıştır. diger yaptırılan yedek pistolar ve seğmenler bir numaralı makinenin silindiri de Kontrol edildikten sonra icap ediyorsa rektifiye yaptırılacak etmediği takdirde aynı pistonlardan bir takımı da ona göre hazırlanıp takılacak Seğmen kırmaktan müttelit piston kolları için de iki kol yaptırdım. Bunlarda

AFYON VİLÂYETİ BELEDİYE MECLİSİ ZABITNAMESİ

Esas No.

Karar No.

makinelere takılacaktır.

Buhar makineleri eski nazariye üzerine uzun ömür lü olarak telakki edilirdi. Halbuki bunlar bilhassa Alçak devirli ve yaş buharla çalışan makinelerdir. Halbuki bizim makinelerimie yüksek devirli Kuru buharlı ve yüksek tazyik yüksek hararetli silindirleri kademe- li Grup olarak ikjai edilmiş makineler olmakla en çok yüksek tazyik silindir mukavemetine maruzdır. ve bunlar muayyen zamanlarda digerinden daha evvel yenileri ile tebdil edilmesi icap etmektedir. Halbuki ehemmiyetli böyle yedek parçalar elimizde mevcut degildir.

Arzettigim gibi bu yedekler temin edilmege çalisılmaktadır. Netice itibarile hiç bir te'sis yoktur ki eskimesin ve aşınmasın, Her parçanın çalıştığı şe- kil ve zahmete göre bir eskime ve yıpranma müddeti var- dır. Biran şartki mühim olduğu kadar yıpranmış parça- ları zamanında değiştirmek yenilerini takmak lazımdır.

Bugün şahsan ve gerekse amırlerimizin yardım ve himmetile yani bozuklukları islah etmeye çalisarak memleket sanayii ve iktisadi durumunu elektrik enerji- sine bağlamış olan iş yerlerinin durumunu nazari iti- bare almağa mecbur olmaktadır.

Binaenaleyh, Aynı raporda nisbeten santralın eski ve yeni durumunu izah etmeye çalışmakla 24/2/956 tarih ve 41 Numaralı yazımızda işbu raporla ekli ola- rak saygı ile sunulur.

İşe başlamam dolayısı ile ilk olarak nazarı dikkatimi çeken Santralin temamen pislik ve kir içinde bulunması oldu. Temizlige hiç bir suretle riayet edilmediği anlaşılmaktadır. Aynı zemanda Motör ve makine- lerin de hiç bir suretle temizlik ve bakımına riayet edilmemiştir. Daima kırılıncaya kadar çalıştırılmak arzusu güdülmüştür.

Arızaların da islahı hiç bir suretle tetkik edilmemiş vantilâtör motörlerinden (Sürşoför soğutucu Sukonder Hava veren beş adet yanık motör mevcut olup uzun zemandanberi bu cihazlar motörsüzlük yüzünden ga- lisitirilmamaktadır. Suhunet normal devam etmektedir. Bu meyanda Kazan ocağı kül çıkışma makinesinin de iç kısımları ve yatakları, Pimleri bozulmuş ve kırılmıştır. İşçilerin ifadesine göre bir ayı mütecavuz zeman- danberi muattal durmaktadır. Kazan dairesine ait bir kısım âlat ve müş'irler de bozuk ve muattaldır. Kazan dairesinin üst kısmında toplanan gazlar dışarı çıkacak yer olmadığından yukarıda esaslı bir kontrol ve bakım yapılamamaktadır. Bu meyanda K. mür transportunun üz- rinde binaya bitişik yapılmış derme çatı baraka da bi- cirkinlik arzettigi görülmektedir. ve çökmek üzeredir. Su tasfiyehanesinde (Kondense) bir kısım kontrol cihaz- ları bozuktur. (Müş'irler) Burası da diger kısımlar gi- bi bakımsız ve kırıldır. Ara kondenseler randuman ver- memektedir, Binaenleyh bu kısımda bulunan tağdiye suyu deposu izole edilmiş isede Sağ muhafazası yapılmamış

AFYON VİLÂYETİ BELEDİYE MECLİSİ ZABITNAMESİ

Esas No. -----

Karar No. -----

yapılmamış üzeri kir deposu haline gelmiştir. Bu ranında tebahhurati ~~dumanları~~ Dumanlarını harice atacak hiç bir tetbir yoktur. Makine dairesi kısmı da diğer kısımlar gibi bakımsız ve kirli bir halde olup her köşe bucağı örümcek ağı ile örtülmüştür. ve yağlı kara haline gelmiştir. Baş makinist yazihanesi kirden pislikden girilmeyecek vaziyetdedir. Buhar makineleri de Dizel Motörü de temamen ihmali edilmiş ve bakımsız bir halde olup mes'ul kimseler ya el sürmeye korkmuşlar veya ihmali etmişlerdir.

Makinesinin piston ve seğmanları kırıktır, aynı zemanda makine iyi yağlanmamıştır, Yedek parça işleri esaslı surette tetkik edilmemiş durumda olduğu anlaşılmaktadır. Elektrik tevzi kablosunda müş'irlerden bozuk olanlar vardır. Evvelce te'min edilmiş olan Cos metre bugüne kadar yerine bağlanmamıştır. Buhar makinelerine ait Yağ kontrol ihbar kornesi bozuktır. hareket termometresi bozuktır ve her iki makinenin bir kısmı Kontrol cihazları bozuktır. ve Alternatör yatakları yağsızdırıyor. Bu meyanda bir yatak bilezigi iyi çalışmamaktadır. Yatak bozuktur. Buharla işleyen su pompasına ait buhar makinesinin bazı kısımlarında anormal boşluklar meydana gelmiştir. Buhaların zamanında önlenmesi icap ederdi. Bazı cihetlerden bu ihmali ve bakımsızlığın biraz da dar kadronun sebeb olduğu görülmektedir.

Günkü : Dar kadro çerçevesi içinde bugünkü Vaziyet karşısında karma karışık olan anbarlarımızın Tasnif ve temizliği için ve diğer bakım ve tamirat işlerine servisimizden adam ayırmak imkânsızdır. Ne bekçi ne temizlikci ve ne de tamirci vardır, Dizel motörünün tablodan kumanda tertibatı (Servo motör komütatörü) Enjektörleri bozuk, mazot boruları bozuk, Sübab yatakları bakımsız Frekans bozuktır. Yüksekitevettir ve alçak tevettir işaret lambaları bozuk, Kazan dairesi 24 Volt ceryan tertibatı bozul, Lambaları yok ve diğer bir kısım ceryan hatları bozukluk olmakla ıshıksız kalmış kısımları da mevcuttur. bu tasfiye cihazlarının üzerindeki tenvirat bozuktır. Bütün kısımlarda 12 m². Pencere camı kırıktır. Makine dairesinde mevcut üst fenerinden baca külleri zaman zaman içeri girmektedir. Donkinin Ekzostu etrafı buhar saçmaktadır. İslah edilecektir. Su soğutma kukesinin Su altında bulunup asıl harici hava ile temasda olan Ahsap kısmı Kattranlı boyası gitmiş bulunduğuundan bu kısmın her sene Btümlü madde ile boyanması icap ederken yapılmamıştır. Çırumege mahkûmdur. İlk baharda tamir ve boyaya yapılması icap etmektedir. Aynı zemanda bina bina haricinde Ucuza mal olan bir de depoya ihtiyaç vardır. Bu meyanda kömür elvatörünün üzerinde bulunup çökmek üzere bulunan derme saçma Nasrattin hocanın barakasını da barakayı yıkarak yerine minasip şekilde kömür deposunun bir kısmını ihtiyac edecek beton direk üzerinde çatı tamiri ve kömür sahasında yere gömülen kömür sarfiyatını

AFYON VİLÂYETİ BELEDİYE MECLİSİ ZABITNAMESİ

Esas No. -----

Karar No. -----

önlemek için beton bir sahanın yapılmasını, aynı zeman-
da Kül arabasının kül yerine bir kişi ile gidebilmesi
için beton yolun yapılması lazımdır. Kürsarfiyatını
muntazam kontrol edilmesi için bir baskül kantar ihti-
yacı vardır.

I , 2 , 3 NO.lu Tansformatörlerimizin çalışma
Kapasitesi dolmuş bulunmaktadır , Bunlardan I NO.ya
640 KVA.lik yeni Trafo ile tebdil edilmiş olup I.NO.dan
Çıkan 400 KVA.lik trafo 3 NO.дан çıkararak 150 KVA Trafo-
da 2 NO.daki 60 KVA.nın yerine pek yanında nakilleri
yapılacaktır . Bu meyanda bunlara ait Salter ve Role
gibi bazı aletlerin yenilenmesi de icap etmekte olup
bunların bir kısmını tamir ve bir kısmını yeniden te-
min ayrıca arzedilecektir.

İslah edilmek üzere bedeli alınmış olan Askeri
depoların Hattı islah edilmemiştir. İlk planda yapıla-
caktır . Şebekede okside olmayan mahküm boyasız direk-
lerimiz vardır , Bunların boyanması mecburidir , Ayrıca
Santralda bir miktar boyası işleri vardır. Santralin ve
Trafo binalarının tamir ve badanaları yapılması icap
etmektedir , 20 Adet tehlikeye karşı ikaz için iskelet
kafa resmi ihtiyacı vardır. Sayaç işlerimiz Şebeke şe-
beke elemanın azlığı yüzünden Kâfi miktarda bakılma-
maktadır . Ayara gönderilmesi icabeden bir çok saatle-
rimiz vardır . Bunlarda peyder pey ayara gönderilecek-
tir . İmkânsızlıkların başında vasita meselesi gelmek-
tedir . 2-3 Kilo metre mesafede bir işe gitmek persone-
lin bir hayli vaktini almaktadır . ve zaman gayipleri
ile iş müddetini azaltmaktadır.

Öndükça genişlemiş olan şebekemiz uzak mesa-
feli trafolarımıza aynı zemandan nakliye işlerimiz güç
durumdadır. Bılıhassa sırtda altı metre merdiven taşı-
yarak arızayı önlemeye koşmak günün icaplarına ne de-
rece uygun olduğunu taktirlerinize arzederim, Arıza
zemanında yetişe bilmekte hayli zaman almaktadır, ve
rasyonal çalışma imkânını azaltmaktadır.

Dürumumu bildiren bu rapor saygı ile ar-
zolunur.

Elektrik işletmesi teknik ve idari işler Se-
fi Osman Oğuz'un iki kit'a raporu okundu.

VERİLEN KARAR:

Osman Oğuz'un Sureti yukarıda çıkarılan ra-
porlarının okunmasından sonra verdiği izahat da din-
lendi.

Uzun münakaşalarдан sonra okunan raporlar ve-
rilen izahata binaen kâfi görülverek santralda vukua ge-
len ufak tefek aksaklılıkların öteden beri yedek malzeme
mevcudu olmamasından ve lüzumlu tamirlerin zemanında
Afyon'da yapılamamasından ve malzeme te'mininde güclük
çekilmesinden ileri geldiği kanaatına varılmış bulundu-
ğundan , Santralın normal şekilde çalışabilmesi için
lüzum edecek Elektrik işletmesi teknik ve idari işler
malzemelerinin

J. M. M. /

maç

t

AFYON VİLÂYETİ BELEDİYE MECLİSİ ZABITNAMESİ

Esas No. -----

Karar No. -----

şefi tarafından tesbit edilerek encümence sipariş veya idhalinin sağlanması ve I/IO/I956 Tarih I42 Sayılı kararımızla tesbit edilen hususlar baki kalmak suretile Gereginin ifası için işbu Kararın bir suretinin Elektrik servisine ve bir suretinin de Muhasebeciliğe verilmesine I5/EKİM/I956 tarihinde karar verildi...

Reis
Ali Celal Artüz

Kâtip
Mehmet Acar

Kâtip
Celal Özpinar